

LUFTFARTSDIREKTORATET  
GL. KONGEVEJ 60  
1850 KØBENHAVN V  
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET

## LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER

KZ VII

56-068-004

### Letmetalsbeslag.

Foranlediget af gentagne tilfælde af alvorlige korrosionsangreb på letmetalbeslagene på KZ III og KZ VII luftfartøjer skal luftfartsdirektoratet flyvemekanikere til at vise omhu ved inspektion af sådanne dele.

Det drejer sig i første række om krængnings- og landingsklaparme samt monteringsbeslagene for spalteklapperne.

Korrosionen er kraftigst på steder, hvor trædelen er spændt sammen med metaldele, og den ses derfor ved kanten tydeligst i samlingerne til trædele.

Korrosionen er ganske typisk, idet den forårsager at den pågældende letmetaldel "buler ud", hvorefter korrosionsprodukter flager af.

Korroderede dele skal demonteres for nærmere inspektion.

Reprint 18 juli 99  
Aircraft Tech. Consult