

LUFTFARTSDIREKTORATET
GL. KONGEVEJ 60
1860 KØBENHAVN V
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET

LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER

62 - 35 - 7

Model KZ III - Understel.

Foranlediget af et nyligt indtruffet tilfælde, hvor trækstræberen i et KZ-II understel knækkede under landing, formentlig forårsaget af et vidt fremskreden korrosion indvendig i det pågældende rør, foreskriver luftfratsdirektoratet følgende:

- 1) Understelstrækstræbere, der er forsynet med et eller flere boringer for udligning af lufttrykket, skal demonteres inden ti (10) timers flyvning efter udgivelse af denne MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET.
- 2) De demonterede trækstræbere skal sendes til fabrikken - Skandinavisk Aeri Industri - for inspektion af korrosion indvendig.

Notat om inspektionen skal indføres i luftfartsjournalen