

LUFTFARTSDIREKTORATET  
OL. KONGEVEJ 60  
1850 KØBENHAVN V  
TLF.: (01) 31 48 48

MEDDELELSER FRA LUFTFARTSDIREKTORATET

## LUFTDYGTIGHEDSANVISNINGER

73-076-008

### Model KZ- alle series-Inspektion og udskiftning af afstandsskiver i understel.

Det er i flere tilfælde konstateret, at der er monteret stålafstandsskiver ved hjullejerne på hovedakslerne, med slid på hjulakslerne og dermed svækkelse af disse til følge.

Med baggrund heri skal der senest ved førstkomende 50 timers eller 100 timers eftersyn, hvad der indtræffer først, efter denne LDA's ikrafttrædelsesdato udføres en inspektion for tilstedeværelse af uoriginale afstandsskiver.

Dersom der er monteret uoriginale afstandsskiver, skal disse inden videre flyvning udskiftes med bronze skiver, Scanavition p/n KZN-0207, og eventuelle nødvendige forholdsregler som følge af slid i akslen foretages.

Denne LDA træder i kraft den 9 juli 1973.